Pare vapeur sur mur maçonné

1 Application du cordon avant l'installation du frein-vapeur

ou

2 Application du cordon après l'installation du frein-vapeur

- Nettoyer le support
- Positionner le cordon adhésif Primur, l'ajuster et presser
- Couper à la bonne longueur à l'aide d'un cutter et appliquer en frottant

3

- Retirer la bande de séparation

4

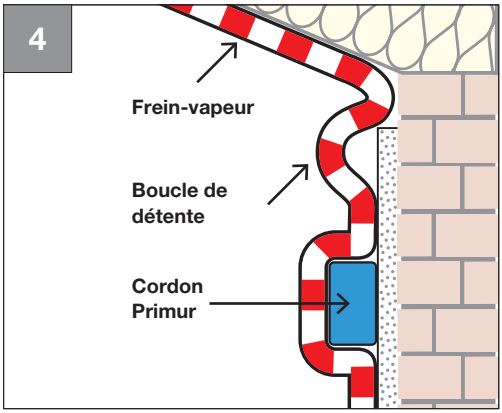

- Placer une boucle de détente dans le frein-vapeur

- Presser fortement le frein-vapeur, sans traction ni pli contre le cordon de Primur

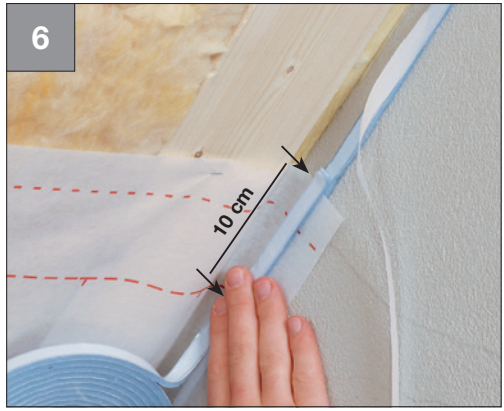

En cas de recouvrements :

- Appliquer un cordon court de Primur (d'environ 10 cm) dans la zone de recouvrement sur le frein-vapeur

- Monter le deuxième lé, appliquer en frottant

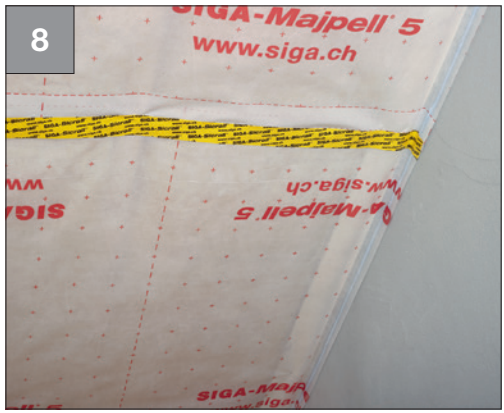

Voici le résultat :

- Frein-vapeur collé durablement étanche à l'air sur un mur crépi avec Primur en rouleau

Mur : construction massive
Intérieur étanche à l'air

Conseils et astuces

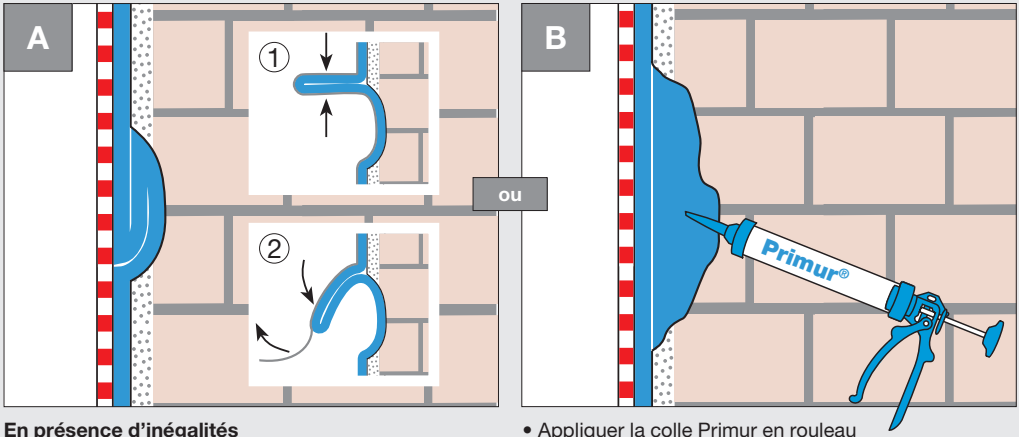

En présence d'inégalités
- Placer une boucle dans le cordon (1) et étanchéifier la zone irrégulière (2)

- Appliquer la colle Primur en rouleau
- Étanchéifier ensuite toute irrégularité avec Primur en boudin

Primur® rouleau P. 129

Majrex® 200 P. 121

Majpell® 5 P. 122

Frein-vapeur sur mur de construction massive – maçonnerie crépie

ou

Appliquer la pâte Primur à l'aide du pistolet SIGA pour boudin

- L'embout à double pointe perce l'emballage du Primur
- Le tube transparent permet de voir le niveau de remplissage

Appliquer la pâte Primur à l'aide du pistolet SIGA pour cartouche

- Pistolet robuste en demi-coquille – qualité professionnelle durable
- Avec dispositif d'arrêt – les mains et le pistolet restent propres

A **Procédé humide**

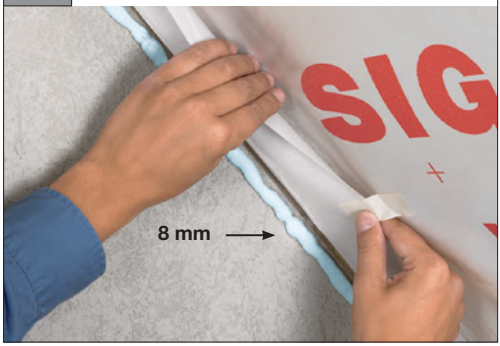

- Appliquer un cordon de Primur d'une épaisseur de 8 mm
- Immédiatement après l'application, défaire le frein-vapeur fixé

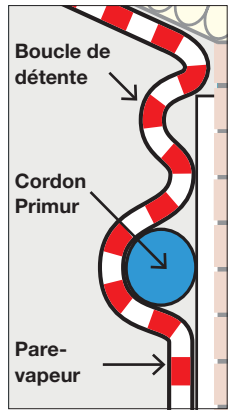

- Placer une boucle de détente dans le frein-vapeur
- Plaquer le frein-vapeur contre le cordon de Primur – **sans l'aplatir !**
- Le cordon de Primur doit conserver une épaisseur d'au moins 4 mm

Intérieur étanche à l'air

B Procédé sec

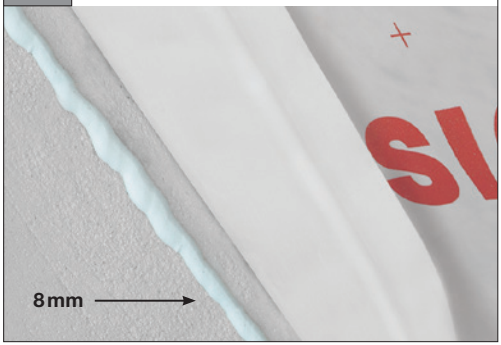

- Appliquer un cordon de Primur d'une épaisseur de 8 mm et **laisser sécher durant une période de 1 à 3 jours**

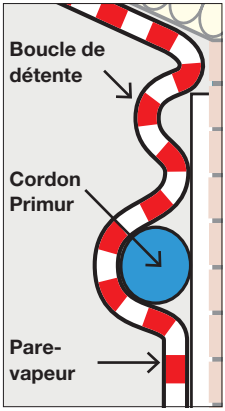

- Placer une boucle de détente dans le frein-vapeur
- Presser fortement le frein-vapeur, **sans traction ni pli** contre le cordon de Primur

Primur® cartouche P. 128

Primur® boudin P. 128